

Passend für:

Mercedes-Benz Trucks Actros I, Actros II & III,
Arocs, Axor I & II
Vergl. Nr. 948 350 30 05



DE

Dreieckslenker

Problem

Vorzeitiger Verschleiß der mittleren Lager von Dreieckslenkern.

Ursache

Die Nieten, mit denen die Lageraufnahmen am Fahrzeugrahmen befestigt sind, können bei Überladung des Fahrzeugs oder bei Fahrten auf schlechten Untergründen übermäßig belastet werden. An den Lageraufnahmen kann Spiel auftreten, das durch Abnutzung der Haltenieten oder durch das vollständige Fehlen der Nieten verursacht wird. Schon ein minimales Spiel führt dazu, dass das mittlere Lager aufgrund der zusätzlichen Belastung ausfällt.

Lösung

Bevor Sie einen Dreieckslenker febi 22350 reparieren oder austauschen, überprüfen Sie die Befestigung der Lageraufnahmen auf fehlende oder lose Nieten. Falls Nieten fehlen oder sich gelöst haben, können sie durch geeignete Schrauben ersetzt werden. Um ein Lösen der Schraubverbindungen zu verhindern, wird die Verwendung der Schraubensicherung febi 26709/26710 empfohlen.

Das gesamte Sortiment an Ersatzteilen für Lenkung und Aufhängung finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com