

Pfeifgeräusche aus dem Wirkungsbereich des Keilrippenriemens

Fahrzeughersteller:	Opel, Vauxhall
Modelle:	Corsa C ab 2004 Corsa D ab 2007 Tigra B ab 2004 Agila ab 2004 Meriva ab 2004 Combo ab 2004 Astra-H ab 2005
Motorcodes:	C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH
Art-Nr.:	
für DENSO-Generator:	535 0151 10
für VALEO-Generator:	535 0063 10

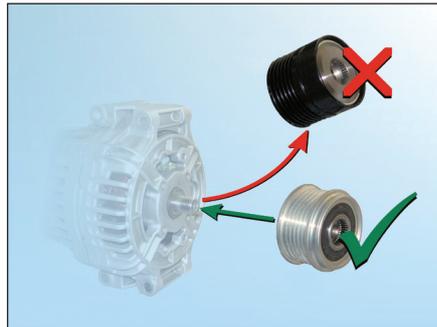


Bild 1: Artikelersetzung



Bild 2: Übersicht Spezialwerkzeug

Hinweis:

Zum Austausch des Generatorenfreilaufs entsprechendes Schaeffler Spezialwerkzeug verwenden.

- a. 400 0235 10 (Torx, kurz)
- b. 400 0201 10 (Torx, Standard)
- c. 400 0200 10 (Vielzahn, Standard)
- d. 400 0234 10 (Vielzahn, kurz)

Diagnose:

Pfeifgeräusche aus dem Wirkungsbereich des Keilrippenriemens

Mögliche Schadensursache:

Der Generatorenfreilauf ist defekt.

Abhilfe:

Bei DENSO-Generatoren soll laut Fahrzeughersteller der original verbaute Freilauf durch einen modifizierten Generatorenfreilauf der Marke INA ersetzt werden (siehe Bild 1).

Sollte ein VALEO-Generator verbaut sein, bietet INA ebenfalls einen Generatorenfreilauf an. Da sich beide Freiläufe optisch kaum voneinander unterscheiden lassen, beachten Sie die Unterscheidungsmerkmale (siehe Bild 3).

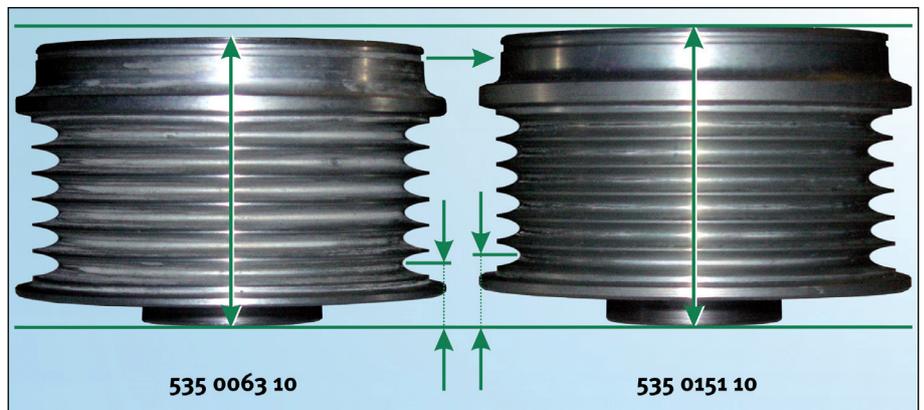


Bild 3: Unterscheidung der INA-Generatorenfreiläufe 535 0063 10 (VALEO) und 535 0151 10 (DENSO)

Empfehlung:

Im Rahmen der Diagnose und Reparatur den kompletten Steuer- und Nebetrieb prüfen und ggf. den Zahn- und Keilrippenriemen sowie Spann- und Umlenkrollen erneuern.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.com oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 04.2009
INA 0029

Technische Änderungen vorbehalten
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct aus dem dt Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

