




SERVICEINFO

AIC Germany
Automotive Components

ACHSSCHENKEL

AIC Artikelnr.: 59437 +59438 / OE Vergleichsnr.: (59437) 1 474 291 + (59438) 1 474 288

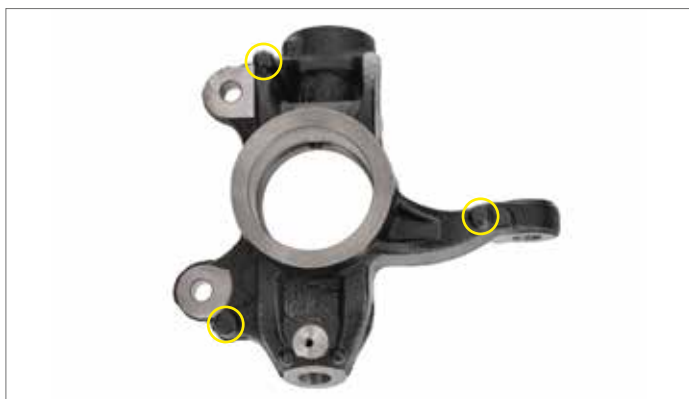

AIC Artikelnr.: 59437 | OE Vergleichsnr.: 1 474 291



AIC Artikelnr.: 59438 | OE Vergleichsnr.: 1 474 288



SERVICEHINWEIS!

Vor der Montage müssen die 3 Gewinde (siehe Markierungen) zur Befestigung der Abschirmbleche gebohrt werden, da diese nicht vorhanden sind.

Unfälle mit Auswirkungen auf die Achsgeometrie und somit eine eingeschränkte Lenkstabilität sowie veränderte Bodenhaftung der Reifen kann man mit bloßem Auge nicht erkennen. Zu den Fahrzeugteilen, die hiervon besonders betroffen sind, zählen auch Achsschenkel, die sich verziehen

können. Gerade bei Unfällen und durchaus auch schon mal bei unglücklichen Begegnungen des Fahrzeugs zum Beispiel mit hohen Bordsteinen oder Schlaglöchern sind solche Schäden möglich. Als Konsequenz müssen die Achsgeometrie kontrolliert und ggf. Achsteile ersetzt werden.



AUFFÄLLIGKEITEN AM FAHRZEUG

- Eingeschränkte Lenkstabilität
- Veränderte Bodenhaftung der Reifen



URSACHEN

- Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug
- Fahren über Schlaglöcher
- Fahren gegen Bordsteinkanten



EINBAUHINWEIS

- Erwärmen Sie niemals die Achsschenkelteile, um festsitzende Schrauben zu lösen. Das Metallgefüge des Achsschenkels wird dadurch verändert!
- Kontrollieren Sie immer die Achsgeometrie beim Austausch eines Achsschenkels und korrigieren Sie diesen bei Bedarf.
- Prüfen Sie mit einer Probefahrt die korrekte Ausrichtung des Lenkrades, sowie das Lenkverhalten