

BTS Service Information SI-110201



Turbolader



Turbolader hat Leistungsmangel und Pfeifgeräusche sofort nach dem Einbau!

Bei Einbau des Turboladers ist besonders auf die Dichtung zwischen Abgaskrümmer und Turbolader zu achten!

Es ist sehr leicht möglich diese in einer falschen Position, siehe Bild und Zeichnung gestrichelte Linie, zu verbauen. Dadurch kommt es dann zu einen Leistungsmangel und Pfeifgeräuschen!

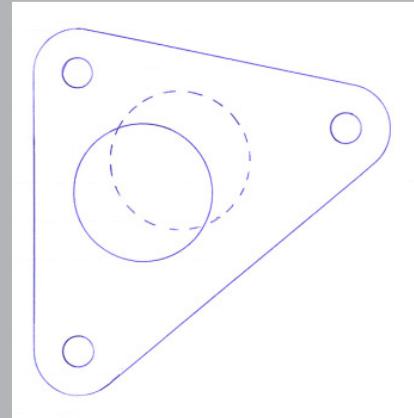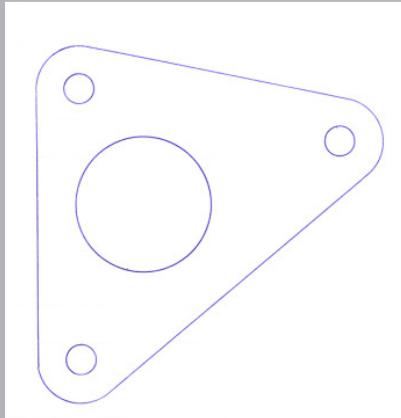

Fahrzeugherrsteller: Renault, Nissan, Volvo, Mitsubishi
Fahrzeug: S40I, V40, Carisma, Laguna, Magane, Espace, Primera

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.: T912130 / T931121ABS**

Hersteller Ausf.-Nr.: 708639-0002, 708639-0003, 708639-0004, 708639-0005, 708639-0006, 708639-0007, 708639-0008, 708639-0010 (GARRETT); **OE-Nr.:** 7701474960, 7711135749, 7711368748, 8602478, 7701477263, 7701473526, 7711135336, 8200332125, 8200256077, 8200110519, 8200110519A, 7701472775, 8200369581, 8200381645, 36002419, 8200683855, 14411-AW301, 14411-00Q0E, 1441100Q0K, 8602254, 8602872, 8603688, 36000721, 7701478024

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken