


## Turbolader

### Pfeifgeräusch nach kurzer Fahrstrecke, Lagerspiel nicht erhöht

Beim Einbau der einzelnen, Krümmerdichtungen ist unbedingt auf die Einbaulage zu achten. Die Durchlässe sind außermittig und liegen bei einer falschen Montage nur leicht auf, was bereits nach kürzerer Fahrzeit zu einer Undichtigkeit führen kann.

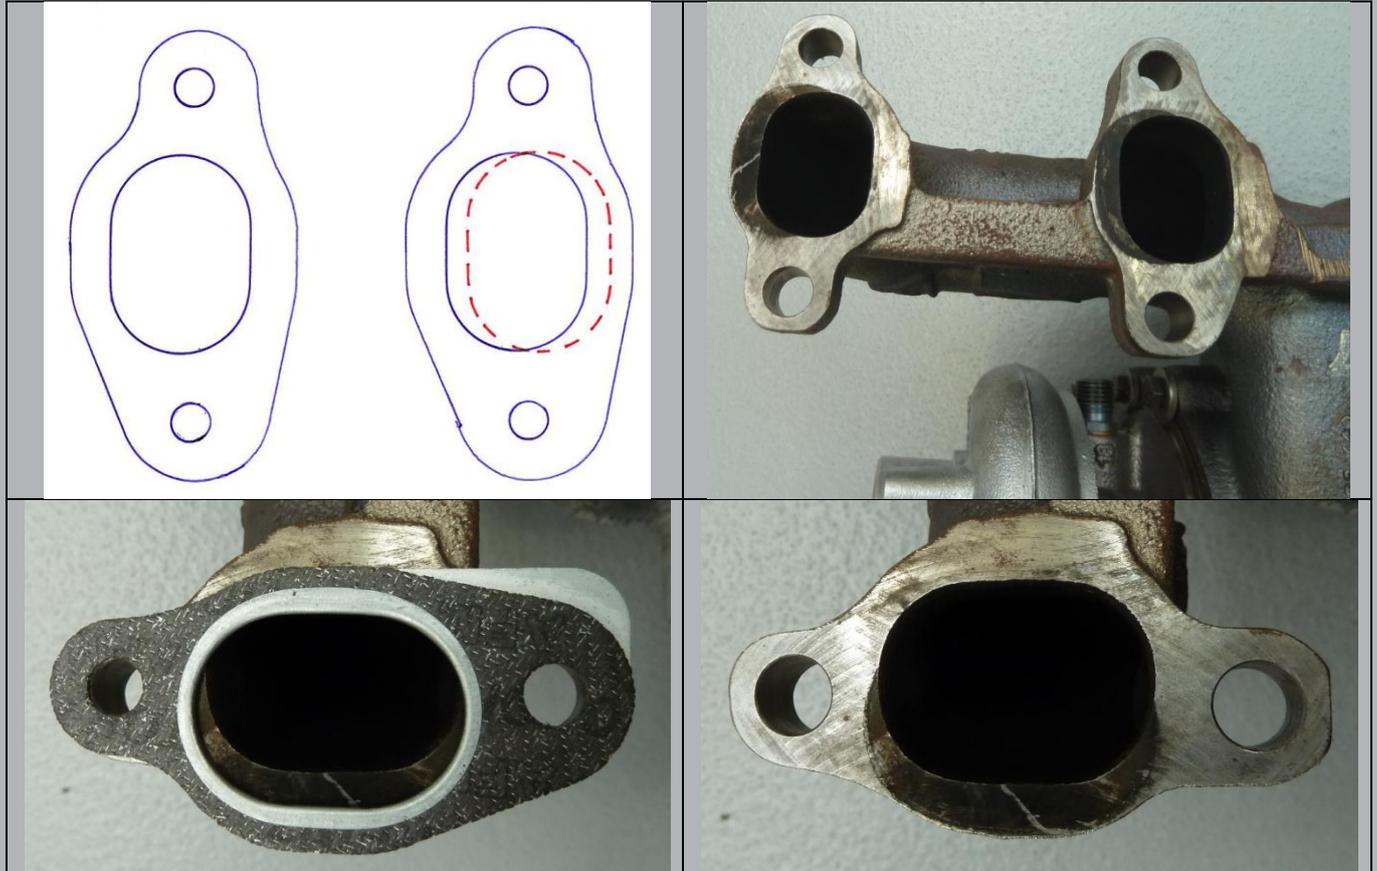

**Fahrzeughersteller:** VW, Audi, SEAT, Skoda, Ford

#### **Gültigkeit:**

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel der Turbolader mit der **BTS-Nr.:** T911181, T911204, T911248, T911471, T911969, T912022, T912079, T912200, T912236, T912246, T912352, T912403, T912442, T914013, T914073, T914074, T914200, T915164.

Sowie die Anbausätze mit der **BTS-Nr.:** T931013ABS, T931086ABS, T931103ABS, T931104ABS, T931124ABS, T931142ABS.